



H, V → ⊥ ⇒ DISABLE PROTECTION

Panne Est/Ouest. Refaire toutes les soudures dans le module Est/Ouest (surtout C55413) et remplacez R53072 de 3.9 ohms.

Défaut frame avec bande supérieure de quelques cm en haut d'écran. Supprimez BR54004 et D54005. Remplacez les par 2 Zeners 1.2W en série de: 3.9V pour CUC 2130. 3.3V pour CUC 2131. Remplacez R50048 10 ohms par une 1/2W

Non câblée

NET
CHASSIS
CHASSIS IN