PANNES TVC 7 (MERCI A BOZEC)

1 .Le bu ligne remplacé, claque à la mise sous tension.

Vérifier ou changer dans le module ligne le transistor 3501 (BC549) et chimique 3553 (2.2µF). Vérifier aussi résistance de base 2128 (8,20hm) souvent coupée aussi.

2. Image plastique donne l'impression d'un tube usé.

Vérifier le 6,3V au culot du T.R.C. si la tension est inférieure, changer C2156 (100µF10V), on peut mettre jusqu'à 470µF.

3. Déformation de l'image en ligne avec un bruit dans le transformateur ligne.

Mauvaise alimentation du module de ligne : vérifier amorçage dans résistance 1242 (560ohm) en général se méfier des résistances de puissance rouges, elles amorcent à l'intérieur.

4. Couleur clignote et parfois pas.

Vérifier le 36V changer condensateur chimique et BYX71/350 Attention à la cathode, il existe une inversion entre anode cathode sur certaines diodes.

5. Variation plus ou moins rapide de l'amplitude ligne avec frisures par moments.

Vérifier mauvaises liaisons entre le transformateur T.H.T. et le fil allant à la ventouse (oxydation dans la T.H.T.).

6. L'image clignote, surtout en couleur, léger repli en haut de l'écran.

Vérifier le 38V et fuite du 2192 (100µF63V).

7. L'alimentation ne démarre pas, le 310V bon.

Le 12V du module n'est que de 9V : vérifier fuite de la diode 2077 (BAX16).

8. Si la résistance de 100phm entre B et E du bu alimentation est coupée.

Vérifier aussi résistance de base 2128 (8,20hm) souvent coupée aussi.

9. Avec la platine F.I. à F.O.S. grains dans l'image (comme un manque de signal), CAG UHF ne réagit pas.

Vérifier fuite de la diode 6211, vérifier aussi le -12V pin 7 du tuner VHF, Transistor 6220 et condensateur 6357 (4,7nF).

10. Barre horizontale, tension au milieu du push-pull =23V, le 36V est un peu supérieur.

Vérifier R1048 (27K2W) (rouge).

11. Manque d'amplitude ligne et pas de correction E.O., le générateur auxiliaire ne fonctionne pas.

Vérifier la diode 1212 (D8) coupée, résistance 2,20hm, thyristor BR101 et aussi le BU126.

12. Pour forcer la platine en chroma.

Mettre la pin 13 du TBA860Q à la masse, ce qui bloque le portier.

13. Dérive au niveau des chaînes.

Se méfier du clavier 8 touches dur modèle NOROIT.

PANNES TVC 7 (MERCI A BOZEC)

14. Déchirement en ligne par paquets sauf sur la touche 7 (modèle à clavier 8 touches).

Il se produit un amorçage dans la commutation VCR solution changer clavier ou enlever la cosse VCR.

15. Mauvaise synchro ligne par intermittence.

Après avoir soudé directement le module oscillateur sur son support, refaire les soudures de masse du blindage de ce module.

16. Son nasillard et absent par intermittence (modèle à prise péritel),

Vérifier le circuit de commutation MC4053 entre pin 13Entrée et 14 Sortie.

17. Le son baisse par intermittence avec possibilité de réglage aussi bien par la télécommande que par le pré son (modèle avec un TMS1000).

Remplacer le potentiomètre de pré son de volume.

18. Modification du clignotement couleur sur certaines chaînes.

Vérifier le 38V, les 2 chimiques de trame 1000µF 40V en chroma, 651 (15K) passe à 12K (force le portier) et 662 (10K) passe à 6.8K (impulsion de retour trame).

19 .Le TV se met en battement.

Si fusible balayage ligne enlevé il n'y a plus de battement, si on force la sécurité, le fusible d'alimentation se coupe, on entend un léger ronflement : vérifier filtrage de l'alimentation 400µF 200V.

20. Moirage sur l'écran avec les chaînes diffusant en Nicam.

Régler la self S325 au milieu de la platine F.I