



TV N° 17/95
25/09/95

Vidéo N°

Audio N°

Générale N°

Origine ZKD
TV Nr. 11/95

GRUNDIG PASSION

CONCERNE: TVC équipés des châssis Digi V (CUC 1800, 1822, 1823, 1824, 1852, 1893) et des châssis CUC 78.. • Disparition de la couleur ou apparition de traits en mode AV et RVB après échauffement •

Cause :

Défaut d'échauffement interne des IC RVB synchro TDA 9160 A et TDA 9162 sur les modules vidéo 29504-165.63/.66/.69 (Digi V) et sur les modules décodeur RVB synchro 29504-165.53/.55/.60/.61 (CUC 78..)

Remède :

Sur les modules vidéo et décodeur RVB synchro couper la liaison de la pin 24 à la pin 23 de l'IC 5001 (-165.63/.66/.69) et de l'IC 5010 (-165.53/.55/.60/.61). Souder un condensateur CMS de 220 nF / 25V pardessus la coupure.

Atelier :

Effectuer la modification en cas de besoin.

Echange des modules :

Les modules vidéo et décodeur RVB synchro 29504-165.53/.55/.60/.61/.63 / .66 venant en réparation sont systématiquement modifiés.

Stockage :

Condensateur CMS 0,22 µF / 25V

Réf. N° 8672-267-195

DESTINATAIRES

Inspecteurs Techniques	X
Ateliers	X
Formation	X
STAS	X
STAR	
Revendeurs	X
Partenaires	
Pièces Détachées	X
AS	X

GRUNDIG FRANCE B.P. 204, 33-35 BD DE LA PAIX 78104 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX

Téléphone (1) 30 61 30 00 - Télécopie (1) 30 61 31 61 - Télex 689 231 - C.C.P. PARIS 20930 F - R.C.S. Versailles B 612 041 459 - Code Siret 612 041 459 00266
APE 514F - Société Anonyme au Capital de 100 000 000 F - Régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les Sociétés Commerciales